



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM: 557+010 AL KM: 586+600

FICHA N° 001 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 556+993  
 COORDENADA : Norte Este  
 9095806 720669  
 FOTOS : 001\_1S 001\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-17

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Se requiere reemplazo de panel y pintado del portico
- Sus medidas son de 2.40m x 1.20m
- No pasa la verificación mínima de reflectividad

GMI S.A.

*M.M.*  
 Ing. Mónica M. Torres Ibarcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

GMI

*FVR*  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 588+600

FICHA N° 002 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 557+117  
 COORDENADA : Norte Este  
 9095887 720571  
 FOTOS : 002\_1S 002\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Reemplazar poste de soporte, no cumple con la altura mínima requerida por normativa.

GMI S.A.

*Mónica M. Torres*  
 Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021



**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51873




**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 003 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 557+157  
 COORDENADA : Norte Este  
 9095915 720533  
 FOTOS : 003\_1S 003\_2S

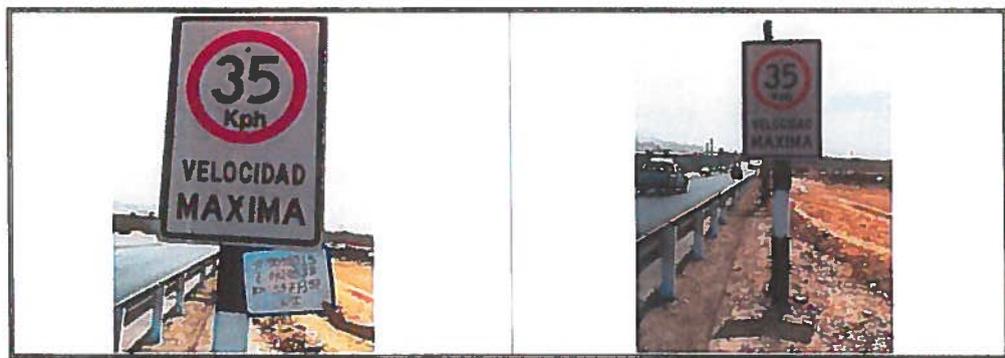

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Repintado de poste de soporte

GMI S.A.

*[Signature]*  
 Ing. Mónica M. Torrey Mena  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 122821



**FABIO VASQUEZ RAMO**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51671



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 004 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 557+210  
 COORDENADA : Norte Este  
 9095977 720452  
 FOTOS : 004\_1S 004\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-9A

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Repintado de poste de soporte

GMI S.A.  
  
 Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

**FABIO VASQUEZ RAMO**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51671



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 005 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 557+500  
COORDENADA : Norte Este  
9096061 720345  
FOTOS : 005\_1S 005\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R30-4

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere reemplazo de panel a R-30-4 =Vel 35 km/hr
- Repintado de poste de soporte

GMI S.A.  
  
 Ing. Mónica M. Torres  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

GMI  
  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51671



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 006 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 557+920  
 COORDENADA : Norte Este  
 9096393 719947  
 FOTOS : 006\_1S 008\_2S

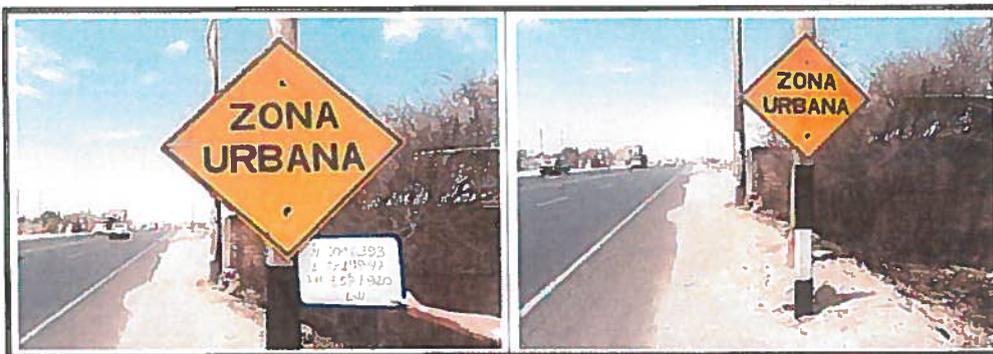

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-56

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere reemplazo de panel
- Reemplazo de poste de soporte no cumple con la altura minima requerida

GMI S.A.

Ing. Mónica M. Torres  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 122024

GMI

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+0.10 AL KM : 586+800

FICHA N° 007 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+015  
 COORDENADA : Norte Este  
 9096459 719865  
 FOTOS : 007\_1S 007\_2S

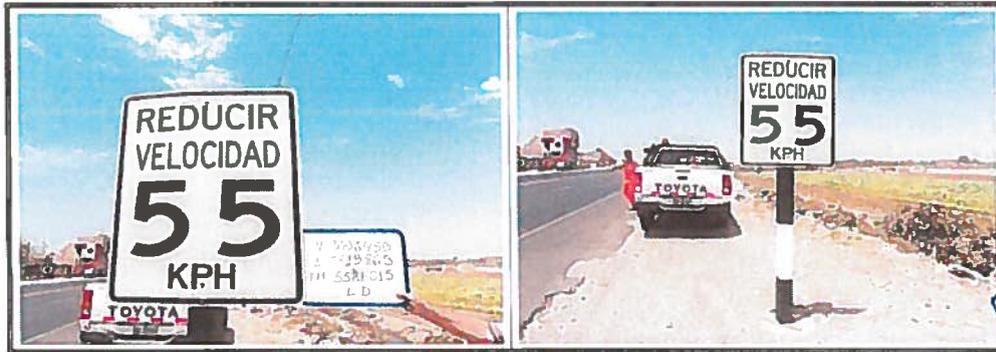

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R30-4

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Reemplazo de panel por una tipo R-30-4 Velocidad Reglamentaria=35 km/hr
- Poste de soporte no cumple con la altura minima requerida

GMI S.A.  
 Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 104421

GMI  
 FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 588+600

FICHA Nº 008 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+050  
 COORDENADA : Norte Este  
 9096477 719843  
 FOTOS : 008\_1S 008\_2S

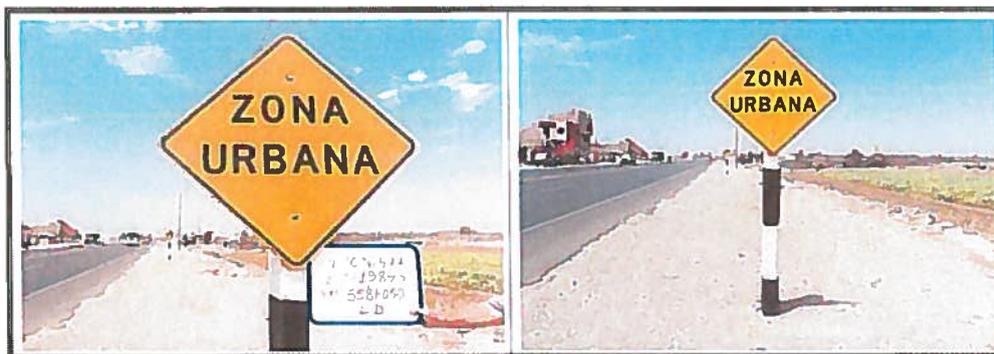

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-56

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel

GMI S.A.  
 Ing. Mónica M. Torres Barcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

GMI  
 FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51671



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 009 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+080  
COORDENADA : Norte Este  
9096494 719823  
FOTOS : 009\_1S 009\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-49

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel

GMI S.A.  
Ing. Marco M. Torres Marcos  
Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
CIP N° 132021  
FABIO VASQUEZ RAMOS  
Jefe de Proyecto  
CIP 51671



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA Nº 010 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+200  
 COORDENADA : Norte Este  
 9096588 719700  
 FOTOS : 010\_1S 010\_2S

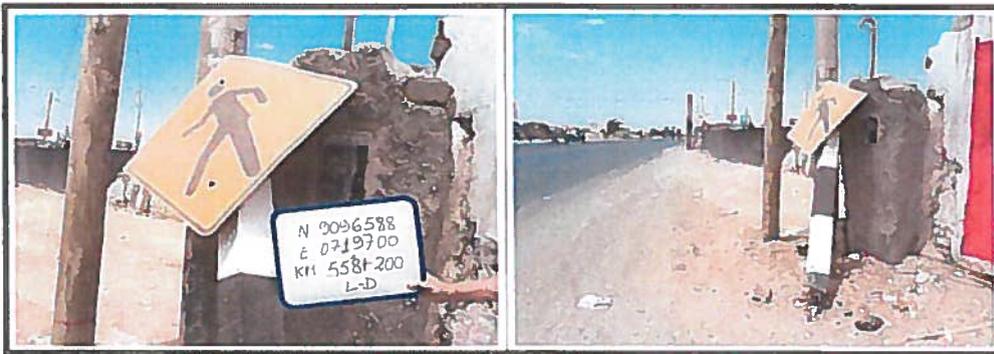

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento de panel y reemplazo de poste de soporte

GMI S.A.  
 Ing. Mónica Torres Marcos  
 Especialista en Seguridad y Seguridad Vial  
 01-201-132621

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51671



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 011 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+280  
 COORDENADA : Norte Este  
 9098625 719821  
 FOTOS : 011\_1S 011\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Repintado de poste de soporte

GMI S.A.  
 Ing. Fabián M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 5167



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 012 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+300  
COORDENADA : Norte Este  
9096640 719599  
FOTOS : 012\_1S 012\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-50

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Reemplazo de poste de soporte no cumple con altura minima

GMI S.A.  
 Ing. Mónica Muñoz Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP 5167

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 5167



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM: 557+010 AL KM: 586+600

FICHA N° 013 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+320  
 COORDENADA : Norte Este  
 9098653 719585  
 FOTOS : 013\_1S 013\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-49

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Repintado de poste de soporte
- Reposición de pernos

GMI S.A.  
 Ing. Marcos M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

GMI  
 FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+800

FICHA N° 014 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+350  
 COORDENADA : Norte Este  
 9096681 719550  
 FOTOS : 014\_1S 014\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-56

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Repintado de poste de soporte

GMI S.A.

Ing. Marcela M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

GMI

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 015 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+370  
 COORDENADA : Norte Este  
 9096702 719522  
 FOTOS : 015\_1S 015\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-16

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento de lamina de panel
- Repintado de poste de soporte

GMI S.A.  
*[Signature]*

Ing. Mónica M. Torres Marcos  
Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
CIP N° 102021

GMI  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
Jefe de Proyecto  
CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 016 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+800  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097008 719287  
 FOTOS : 016\_1S 016\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere cambio del panel no cumple con coeficientes minimos de reflectividad, mantenimiento del poste de soporte
- Reposicion de pernos

GMI  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 jefe de Proyecto  
 CIP 51673

GMI S.A.  
 Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 131621



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 017 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+820  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097013 719259  
 FOTOS : 017\_1S 017\_2S



DESCRIPCION: SEÑAL CODIGO: P-2B

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento lamina de panel
- Repintado de poste de soporte

GMI S.A.

Ing. M<sup>o</sup> Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51671



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 018 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 558+994  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097146 719182  
 FOTOS : 018\_1S 018\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-1

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere cambio del panel, mantenimiento del poste de soporte

GMI S.A.

Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 019 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 559+060  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097216 719139  
 FOTOS : 019\_1S 019\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5A

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere cambio de panel, mantenimiento del poste de soporte

**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP N° 51673

**GMI S.A.**  
 Ing. Patricia M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021




**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM: 557+010 AL KM: 586+800

FICHA N° 020 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 559+100  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097261 719139  
 FOTOS : 020\_1S 020\_2S

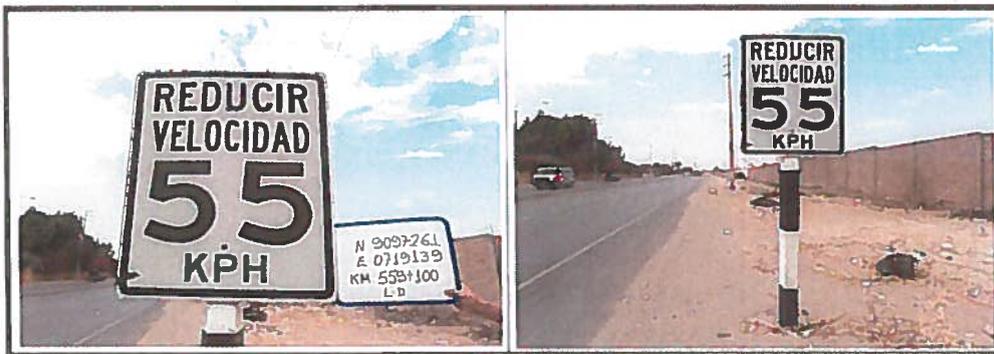

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30-4

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Regulere cambio de panel por una R-30-4 con Vel. Reg=35 km/hr
- Pintado de poste de soporte

GMI S.A.  
 Ing. Fabiana M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132121

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51873



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 021 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 559+200  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097339 719096  
 FOTOS : 021\_1S 021\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-58

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza y pintado de poste de soporte
- Reemplazar el poste porque no cumple con altura mínima indicada por la norma para zona urbana

GMI S.A.

Ing. Técnica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 120871

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51871



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 022 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 559+300  
 COORDENADA : Norte Este  
 9797405 719059  
 FOTOS : 022\_1S 022\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento de lamina de panel y pintado de poste de soporte
- Reemplazo de poste de soporte, altura minima no cumple con lo indicado por la norma.

GMI S.A.

M. Torres Marcos  
 Ing. en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

FABIO VÁSQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 023 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 599+450  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097545 719010  
 FOTOS : 023\_1S 023\_2S

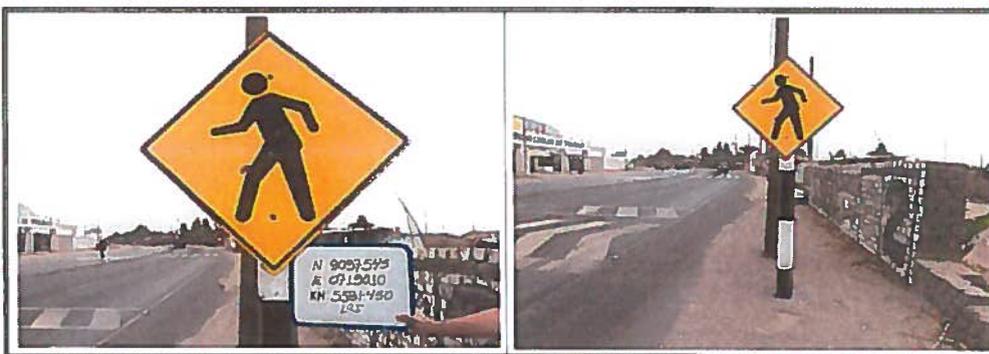

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento de lamina de panel
- Pintado de poste de soporte.

GMI S.A.

Ing. Mercedes Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**


TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 024 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 559+465  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097582 719009  
 FOTOS : 024\_1S 024\_2S

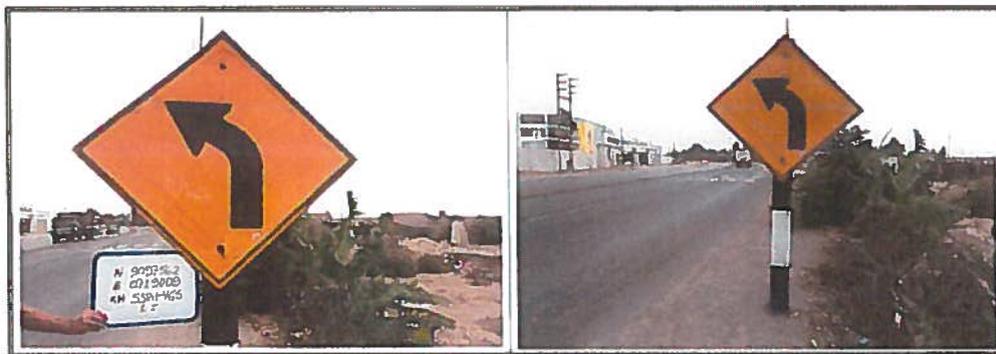

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-2B

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere reemplazo de panel
- Reemplazo de poste de soporte altura mínima requerida no cumple con lo indicado por la norma

**GMI**  
**RAJIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP

**GMI S.A.**  
 Mónica M. Torres Marcos  
 Jefa de Área en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 025 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 559+480  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097590 719008  
 FOTOS : 025\_1S 025\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-56

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere reemplazo de panel
- Mantenimiento de poste de soporte

GMI S.A.

Ing. Mercedes Torres Marcos  
 Especialista en Organización y Seguridad Vial  
 CIP 132021

GMI

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 588+600

FICHA N° 026 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 559+650  
 COORDENADA : Norte Este  
 9097797 719019  
 FOTOS : 026\_1S 026\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza y pintado del poste de soporte

GMI S.A.  
 Ing. Fabián Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 N° 132021

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51871



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**


TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 027 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 560+320  
 COORDENADA : Norte Este  
 9098372 719084  
 FOTOS : 027\_1S 027\_2S

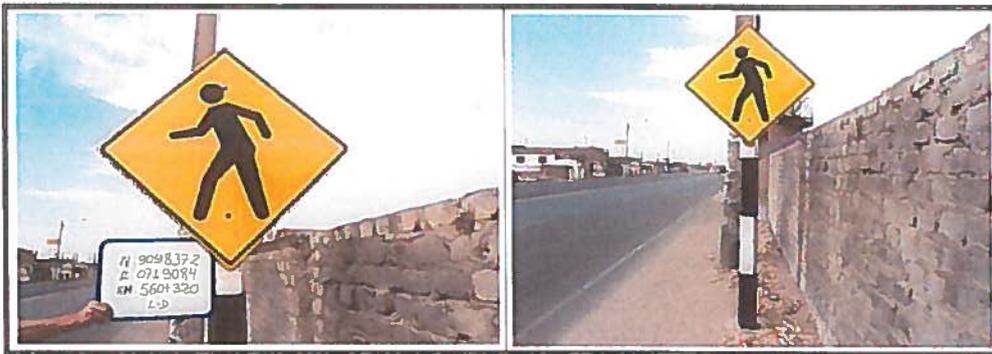

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza y pintado del poste de soporte



**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673

**GMI S.A.**

Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 028 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 560+380  
 COORDENADA : Norte Este  
 9098491 719103  
 FOTOS : 028\_1S 028\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y pintado del poste de soporte

GMI S.A.  
 Ing. Fabián M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 N° 132021

GMI  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 5167



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 029 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 560+500  
 COORDENADA : Norte Este  
 9098603 719085  
 FOTOS : 029\_1S 029\_2S

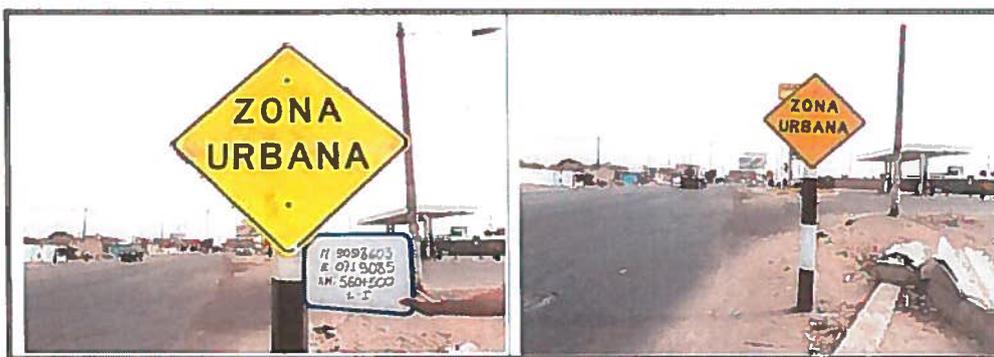

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-56

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y pintado del poste de soporte

GMI S.A.

GMI  
  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 R. 31873

Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 C.R. N° 102621



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 030 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 560+600  
 COORDENADA : Norte Este  
 9098655 719089  
 FOTOS : 030\_1S 030\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere de mantenimiento, limpieza y pintura del poste de soporte

GMI S.A.  
 Ing. M. Torres Marcos  
 Especialista Señalización y Seguridad Vial  
 P N° 132021

FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 031 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 560+625  
 COORDENADA : Norte Este  
 9098700 719065  
 FOTOS : 031\_1S 031\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Necesita de mantenimiento en general tanto el panel como la estructura de soporte.

GMI S.A.  
 Ing. M. Torres Marcos  
 Est. Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 132021

GMI  
 PABLO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51671

**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 032 - S

<b>FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL (SEÑAL VERTICAL)</b>
--

PROGRESIVA : 561+160  
 COORDENADA : Norte Este  
 9099243 718942  
 FOTOS : 032\_1S 032\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Dado derecho de cimentacion fisurado. Panel necesita de limpieza.

GMI S.A.

Mónica M. Torres Marced  
 Jefa de Proyecto  
 CIP N° 132021

GMI  
**FABIO VASQUEZ RAMO**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51671



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 033 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 561+320  
 COORDENADA : Norte Este  
 9099408 716932  
 FOTOS : 033\_1S 033\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-2B

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Lamina en mal estado debe de reponerse.
- Reemplazo de poste de soporte altura no cumple con la minima indicada por la norma.

**GMI**  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673

**GMI S.A.**  
 Ing. Mónica M. Torres  
 Especialista en Señalización Vial  
 CIP N° 12



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+800

FICHA N° 034 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 561+333  
 COORDENADA : Norte Este  
 9099417 716907  
 FOTOS : 034\_1S 034\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-18

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**GMI**  
*FABIO VASQUEZ RAMOS*  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Reemplazar Panel de madera en malas condiciones. Estructura de fierro presenta corrosion. Pintado.

**GMI S.A.**  
*M. Torres*  
 Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP 10115




**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE  
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 035 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 561+430  
 COORDENADA : Norte Este  
 9099499 718888  
 FOTOS : 035\_1S 035\_2S

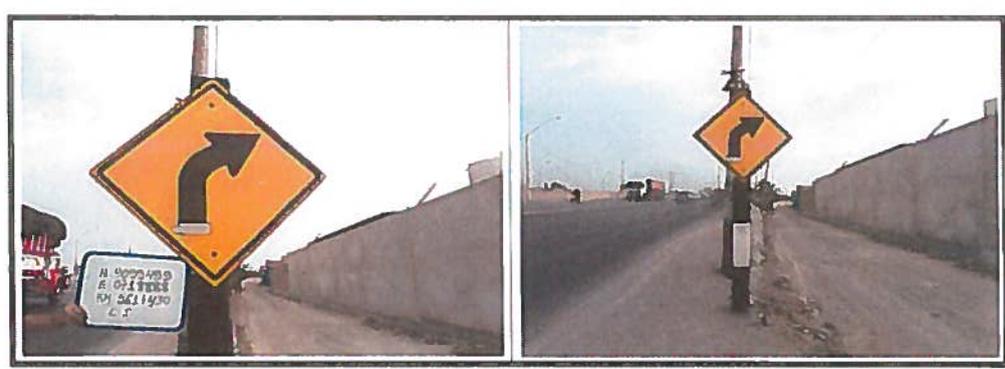

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-2A

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria	<input type="checkbox"/>	Preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Informativa	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------	------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Lado de la Vía

Derecho	<input type="checkbox"/>	Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

Recomendación

Reemplazo	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

**ESTRUCTURA**

Buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Mala	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	------	--------------------------	---------	--------------------------

Recomendación

Reemplazo	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

**GMI**  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673

**GMI S.A.**  
 Ing. Mónica M. Torres  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 13201



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 036 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 561+610  
 COORDENADA : Norte Este  
 9099652 718832  
 FOTOS : 036\_1S 036\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-6

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**GMI**  
*FABIO VASQUEZ RAMOS*  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Reemplazo de panel y repintado de pedestales

**GMI S.A.**  
*[Signature]*  
 Ing. Mónica M...  
 Especialista en S...  
 CIP...



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 037 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 562+080  
 COORDENADA : Norte Este  
 9100041 718547  
 FOTOS : 037\_1S 037\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-33

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

GMI  
 FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51075

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Reemplazo de panel
- Requiere cambio de poste de soporte

GMI S.A.  
 Ing. Mónica M. Torres Arcos  
 Especialista en Señalización Vial  
 CIP N° 1320



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**


TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 038 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**

PROGRESIVA : 562+330  
 COORDENADA : Norte Este  
 9100244 718387  
 FOTOS : 038\_1S 038\_2S

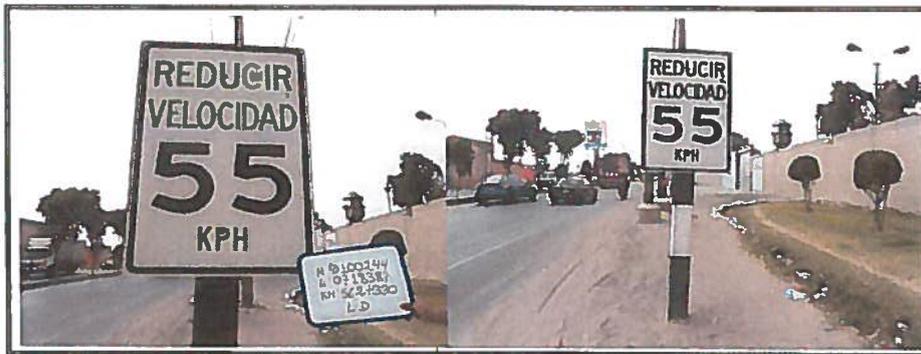

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30-4

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**GMI**  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere reemplazo de panel por una R-30-4 con vel=35 Km/h
- Requiere cambio de poste

**GMI S.A.**  
 Ing. Mónica M. Torres  
 Especialista en Señalización Vial  
 CIP N° 152



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 039 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 562+420  
 COORDENADA : Norte Este  
 9100309 718339  
 FOTOS : 039\_1S 039\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-33

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Vía

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

**GMI**  
**FABIO VASQUEZ RAMOS**  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51873

**GMI S.A.**  
 Ing. Jorge M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 127021



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 040 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 562+530  
 COORDENADA : Norte Este  
 9100422 718249  
 FOTOS : 040\_1S 040\_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Reemplazo de poste de soporte

GMI  
 FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673

GMI S.A.  
 Ing. Mónica M. Torres Marín  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 152621



**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**


TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO  
 KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 041 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 562+560  
 COORDENADA : Norte Este  
 9100432 718215  
 FOTOS : 041\_1S 041\_2S

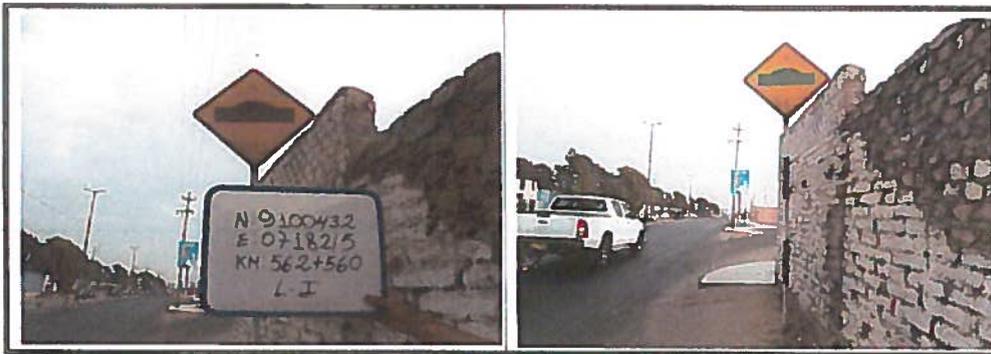

DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-33

**SEÑAL**

Tipo

Reglamentaria  Preventiva  Informativa

Lado de la Via

Derecho  Izquierdo

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**ESTRUCTURA**

Buena  Mala  Regular

Recomendación

Reemplazo  Mantenimiento

**OBSERVACIONES :**

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

**GMI**  
 FABIO VASQUEZ RAMOS  
 Jefe de Proyecto  
 CIP 51673

**GMI S.A.**  
 Ing. Mónica M. Torres Marcos  
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial  
 CIP N° 130921