



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-1NK EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - CATACAOS - PTE. INDEPENDENCIA - PTE. INDEPENDENCIA - LA ARENA - VICE - SECHURA - PTE. VIRRILA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR)	-5,354150	-80,716907	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LA UNION - CATACAOS (TRAMO II) SECTOR : LA ARENA KM 16+440	Ocurrencia : 24/11/2020 Inicio de Trabajo : 24/11/2020	- 4 PEON VIGIA TURNO DIURNO Y NOCTURNO - 1 CAPATAZ - 6 PEON INSTALACION DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA, PUNTERO, PINTADO DE TMC, REPLANTEO TOPOGRAFICO - 1 OPERADOR VOLQUETE - 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA - 2 CHOFER DIA Y NOCHE - 1 OPERADOR TOPOGRAFO	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR LA ARENA KM 121+567 TRAMO II - LA UNION - CATACAOS, SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE ARENA, REPLANTEO TOPOGRAFICO, CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL GRANULAR, ADEMAS DE LA INSTALACION DE GEOWEB CON MATERIAL GRANULAR, INSTALACION DE GEOWEB CON CONCRETO, PREPARACION DE MECLA DE CONCRETO, TAMBIEN SE VIENEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN TURNOS DIURNOS Y NOCTURNOS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR EL DESVÍO PROVISIONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-5,274258	-79,428706	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUALAPAMPA - SONDOR SECTOR : OVJERIAS KM 1763+000 - KM 1772+300	Ocurrencia : 25/12/2020 Inicio de Trabajo : 25/12/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO JJC-MAYO - 1 CAPATAZ CONSORCIO JJC-MAYO	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO JJC-MAYO - 1 MINICARGADOR CONSORCIO JJC-MAYO	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR OVEJERIAS KM 1763+000 AL KM 1772+300, SE VIENEN EJECUTANDO ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 MINICARGADOR Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL HUAYCO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE ALUDES DE LODO Y PIEDRA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CORREDOR VIAL A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO JJC-MAYO. (SUPERVISADO POR CONSORCIO VIAL VADO GRANDE Y LA SC)
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,152934	-78,414435	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LONYA - COCOCHO SECTOR : LONYA GRANDE KM 100+900	Ocurrencia : 13/12/2020 Inicio de Trabajo : 13/12/2020	- 1 INGENIERO PROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL TECNICO PROVIAS NACIONAL	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR LONYA GRANDE KM 110+900, SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE APERTURA DEL ACCESO ALTERNIO, SE ESPERA LA COLOCACION DE LA BASE GRANULAR PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, HASTA EL INICIAR LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA QUE SE GENERO POR LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA CON APORTE DE MATERIAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. LA ZONA VIENE PRESENTADO INTENSAS LLUVIAS LO QUE RETRASA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS, EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-8,183347	-77,346841	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUAYLILLAS - TAYABAMBA (TRAMO 07) SECTOR : PUENTE CHACAS KM 213+500	Ocurrencia : 19/12/2019 Inicio de Trabajo : 17/12/2020	- 1 INGENIERO PVN - 2 OFICIAL PERSONAL DE TERCEROS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR PUENTE CHACAS KM 213+500 (SECTOR HUAYLILLAS), VÍA AFECTADA POR COLAPSO DE PUENTE, EL MISMO QUE LO VENÍA EJECUTANDO EL CONSERVADOR OBRAINSA A CARGO DE DICHO CORREDOR, ASIMISMO CON FECHA 17/12/20 ESTA EMERGENCIA HA SIDO RETOMADA POR LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD, ASIMISMO SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR QUE ATENDERÁ LA EMERGENCIA NO PUEDE EJECUTAR ACTIVIDADES, DEBIDO A QUE LA RONDA CAMPESINA SE LO IMPIDE, TODO ESTO DEBIDO A LAS DEUDAS QUE TIENE OBRAINSA CON PROVEEDORES DE LA ZONA. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-8,498395	-77,282226	COLAPSO DE BERMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV.S. CHALLAS - PTE. MAMAHUAJE (TRAMO 10) SECTOR : C.P. MAMAHUAJE KM 333+850	Ocurrencia : 02/03/2020 Inicio de Trabajo : 02/03/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR C.P MAMAHUAJE KM 333+850 (TRAMO 10), SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO, SUSPENDIDO TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA, LAS CUALES SE REINICIARÁN EN CUANTO LA EMULSION ASFÁLTICA LLEGUE AL PROYECTO, ESTO DEBIDO A LAS DIFICULTADES DEL TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SAUSACOCOA Y LA SC)
	-8,116628	-77,397333	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MINA MARSAS - BULDIBUYO (T05 SUB.) SECTOR : BULDIBUYO KM 186+920 - KM 186+920	Ocurrencia : 04/12/2020 Inicio de Trabajo : 11/12/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR BULDIBUYO KM 186+920 - KM 186+920, SE VIENE EVALUANDO LA INTERVENCIÓN INMEDIATA EN DICHO PUENTE, ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR DE APOYO DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE PACCHA, EL CUAL HA OCASIONADO EL ASENTAMIENTO DEL MISMO Y EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DEL TABLERO DEL PUENTE MODULAR, ESTO A CONSECUENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS SUSCITADAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SAUSACOCOA Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-12B EMP. PE-12 A (PARIASH) - HUAYLLABAMBA - QUICHES - PTE. SANTO CRISTO - URPAY - EMP. PE-10 C (TAYABAMBA)	-8,300150	-77,309480	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MIRAFLORES - TAYABAMBA (TRAMO 16) SECTOR : DISTRITO TAYABAMBA KM 151+920 - KM 151+940	Ocurrencia : 03/04/2020 Inicio de Trabajo : 03/04/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR DISTRITO TAYABAMBA KM 149+980 - KM 150+000 (TRAMO 16), SE REALIZA LA VIGILANCIA, CONTROL Y MONITOREO, SE TIENE PENDIENTE LA COLOCACIÓN DEL SLURRY SEAL SOBRE LA PLATAFORMA PARA PODER CONCLUIR LA PRESENTE E.V. ESTO DEBIDO A LAS DIFICULTADES EN EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SAUSACOCOA Y LA SC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 28, diciembre 2020

HORA: 14:35

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
SAN MARTIN								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,024195	-76,064451	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV TINGO MARIA - PORONGO SECTOR : ANGASHYACU, SANTA CRUZ, RIO SECO, MANTECA, PUCAYACY KM 507+130 - KM 636+950	Ocurrencia : 27/10/2020 Inicio de Trabajo : 28/10/2020	- 3 OPERARIO	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTORES ANGASHYACU, SANTA CRUZ, RIO SECO, MANTECA, PUCAYACU KM 507+130 - KM 636+950, DEBIDO A LA EROSIÓN, DAÑO Y PERDIDA DE LAS ESTRUCTURAS DE BARANDAS DE LOS PUENTES POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE CONTINUARÁN CON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BARANDAS EN EL PUENTE RIO SECO (KM 578+580) EN EL TRAMO VIII, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN Y LA SC).
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,523696	-75,953996	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHINCHAO - TINGO MARIA SECTOR : HUACHIPA KM 92+280	Ocurrencia : 23/12/2020 Inicio de Trabajo : 23/12/2020	- 1 OPERARIO - 2 PEON VIGIAS	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE - 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR HUACHIPA KM 92+280, SE PROCEDE A REALIZAR LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE HUAYCO, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE, TAMBIÉN SE TIENE PERSONAL VIGIA PARA EL CONTROL DE TRANSITO, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR MOTA ENGL (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVY (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,340665	-76,182959	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHICRIN - HUANUCO (TRAMO II) SECTOR : SAN RAFAEL KM 180+300	Ocurrencia : 30/12/2019 Inicio de Trabajo : 30/12/2019	- 4 PEON VIGIAS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR SAN RAFAEL, KM 180+300, SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACIÓN Y EL CONTROL DEL TRANSITO PERMANENTE EN ESTE PUNTO CON LA COLOCACIÓN DE 02 CASETAS Y 04 VIGIAS (02 DE DÍA Y 02 DE NOCHE), ESTO DEBIDO AL CONSTANTE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS DEL TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD DEL MATERIAL Y LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR MOTA ENGL. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-18C EMP. PE-5N (VON HUMBOLDT) - MONTE ALEGRE DE NESHUYA - CAMPOVERDE - PUCALLPA - ABUJAO - FRONTERA CON BRASIL	-8,465904	-74,794137	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. NESHUYA - PUCALLPA SECTOR : CAMPO VERDE KM 54+580 - KM 54+620	Ocurrencia : 12/12/2020 Inicio de Trabajo : 12/12/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A."	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A."	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR CAMPO VERDE KM 54+580 AL KM 54+620, (CLIMA LLUVIOSO), SE ESTA A LA ESPERA QUE MEJORE LAS CONDICIONES CLIMATICAS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA Y TALUD INFERIOR. SE TIENE TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,106800	-75,745031	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. CHINO - AGUAYTIA SECTOR : PREVISTO KM 432+599 - KM 432+680	Ocurrencia : 23/11/2020 Inicio de Trabajo : 23/11/2020	- 4 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS VIGIAS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 PUENTE PREVISTO KM 432+599 AL KM 432+680 (CLIMA LLUVIOSO), EL DIA DE HOY SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR TURNO DIA Y NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGIAS (02 TURNO DIA + 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. ACTIVIDAD DE CONTROL DE TRANSITO A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-8,826918	-75,228839	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO SECTOR : SAN ALEJANDRO KM 352+482 - KM 352+623	Ocurrencia : 23/11/2020 Inicio de Trabajo : 23/11/2020	- 4 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS VIGIAS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 PUENTE SAN ALEJANDRO KM 352+482 AL KM 352+623 (CLIMA LLUVIOSO), EL DIA DE HOY SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR DE DIA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGIAS (02 TURNO DIA + 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. ACTIVIDAD DE CONTROL DE TRANSITO A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-9,154785	-75,775239	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - AGUAYTIA SECTOR : SANTA ROSA KM 440+000	Ocurrencia : 23/12/2020 Inicio de Trabajo : 23/12/2020	- 2 PEON CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A." - 1 OFICIAL CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A." - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 2 CAMION VOLQUETE CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A." - 1 CARGADOR FRONTAL CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A."	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR SANTA ROSA KM 440 +000, TRAMO II: PTE CHINO - AGUAYTIA, RUTA PE 5N (CLIMA LLUVIOSO), DEBIDO A LA LLUVIA TORRENCIAL, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE A DME, SE CUENTA CON MAQUINARIA 02 VOLQUETE, 01 CARGADOR FRONTAL, ASI COMO PERSONAL 01 OFICIAL Y 02 PEONES. SE TIENE TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
	-9,147123	-75,752037	HUAYCO TRANSITO NORMAL	TRAMO : PTE. CHINO - AGUAYTIA SECTOR : ALTO ORIENTAL KM 441+100	Ocurrencia : 27/12/2020 Inicio de Trabajo : 27/12/2020			Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR ALTO ORIENTAL KM 441+100 (CLIMA LLUVIOSO), EL DIA DE HOY SE CULMINA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE, TODO ESTO DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE VIENE PRESENTANDO EN LA ZONA. TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
	-9,194134	-75,872134	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PUMAHUASI-PUENTE CHINO SECTOR : SORTILEGIO KM 468+700	Ocurrencia : 28/12/2020 Inicio de Trabajo : 28/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 OFICIAL MOTA - ENGL PERU - 2 PEON MOTA - ENGL PERU	- 1 CARGADOR FRONTAL MOTA - ENGL PERU - 2 CAMION VOLQUETE MOTA - ENGL PERU	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR SORTILEGIO KM 468+700 (CLIMA LLUVIOSO), EL DIA DE HOY DEBIDO A LA LLUVIA INTENSA EN LA ZONA DEL TRAMO I: PTE. PUMAHUASI- PTE. CHINO DE LA RUTA PE-5N, SE HA PRODUCIDO DESLIZAMIENTO DE MATERIAL SOBRE LA CALZADA, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON MAQUINARIA 01 CARGADOR FRONTAL Y 02 VOLQUETE, ASI COMO PERSONAL 01 OFICIAL Y 02 PEONES, TODO ESTO DEBIDO A LA LLUVIA INTENSA QUE SE VIENE PRESENTANDO EN LA ZONA. SE TIENE TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 28, diciembre 2020

HORA: 14:35

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-22B EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA - PTE. YANANGO - PTE. PAN DE AZUCAR - PTE. SAN FELIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERIA - LA MERCED - PTE. RIO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	-11,244857	-75,527033	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARMA - PUENTE REITHER SECTOR : SAN PEDRO KM 71+130	Ocurrencia : 02/01/2020 Inicio de Trabajo : 24/01/2020	- 2 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC.	- 0 CARGADORES SOBRE LLANTAS	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR DE SAN PEDRO KM 71+130, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONTROL DE TRÁFICO CON LA RESTRICCIÓN DEL PASE VEHICULAR A UN SOLO CARRIL, PARA EVITAR QUE LOS VEHICULOS TRANSITEN POR EL CARRIL QUE SE ENCUENTRA SOCAVADO EN EL BADÉN, SE VIENE EVALUANDO POR LA ENTIDAD LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE DICHA ESTRUCTURA, ASIMISMO SE CUENTA CON 02 CONTROLADORES DE TRÁFICO (DIURNOS), SE MANTIENE TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,858347	-77,130341	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ZAPALLAL - VENTANILLA SECTOR : MI PERU KM 03+813 - KM 03+922	Ocurrencia : 06/11/2019 Inicio de Trabajo : 07/11/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR MI PERÚ KM 3+813.5 - KM 3+928.4, TRABAJO SUSPENDIDO EN LA ZONA SUR DONDE INICIA EL MURO DE SUELO REFORZADO, DADO QUE ESTE HA SIDO AFECTADO, COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADOS POR PERSONAL CONTRATADO POR EL DUEÑO DEL TERRENO, LO CUAL HA COMPROMETIDO LA ESTABILIDAD DEL MURO Y RELLENO CONSTRUIDOS. DEL MISMO MODO, EN LA ZONA NORTE, LOS TRABAJOS TAMBIÉN SE MANTIENEN INTERRUMPIDOS. ADICIONALMENTE SE CUENTA CON 02 EFECTIVOS POLICIALES PARA EL RESGUARDO DEL MATERIALES Y EQUIPOS. ADEMÁS DE 01 OFICIAL, QUIEN SE ENCARGA DE APOYAR A LOS EFECTIVOS POLICIALES. SE PRECISA QUE SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE MURO DE SUELO REFORZADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ALVAC S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL LIMA Y LA SC)
ICA								
RUTA NACIONAL PE-28A EMP. PE-1S E (DV. HUAYTARA) - INDEPENDENCIA - HUMAY - HUÁNCANO - PÁMPANO (PE 28 D) - PTE. HUAYTARA - PTE. CUYAHUASI - PTE. TULLPA - PTE. DOS DE MAYO - PTE. MUCHIC - PTE. ANA TERESA - PTE. TSEJ TSI - PTE. TRANCA - HUAYTARA - PTE. SUYACUNA - PTE. MOLLEPAYANA - PTE. CARNICERIA - PTE. SATAN - PTE. SAN RAFAEL - PTE. SAN MIGUEL - ABRA YUNCACCARA - PTE. RUMICHACA 1 - RUMICHACA (PE-28 E) - ICAPA - ABRA APACHETA GRANDE - PTE. NINACHA - NINACHACA - ABRA YANABAMBA - SOCOS - EMP. PE-3S (AYACUCHO)	-13,178151	-74,255469	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CCENHUACUCHO - AYACUCHO (T-X) SECTOR : RANCHA KM 323+500 - KM 323+550	Ocurrencia : 09/11/2020 Inicio de Trabajo : 09/11/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR PERSONAL DEL CONSORCIO VIAL 37	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES EQUIPO DEL CONSORCIO VIAL 37	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR RANCHA KM 323+50 - KM 323+550, CONTINUA LOS TRABAJOS DE EL CERCHADO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO (FC=175KG/CM2) EN CUNETAS REVISTIDA (12ML), SE CUENTA CON 1 CAMIÓN BARANDA, 01 COMBI, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIO, 01 OFICIAL, 05 PEÓN, 02 VIGIAS, 01 GUARDIÁN, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, OCURRIDO EN EPOCAS DE LLUVIA DONDE LAS AGUAS ESCURREN AL PIE DE TALUD, LO CUAL FUE EROSIONANDO DEBIDO AL SUELO INESTABLE, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL XI: ICA Y LA SC).
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANGAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,378938	-75,049959	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : IMPERIAL - IZCUCHACA SECTOR : CP. ACOSTAMBO KM 171+540 - KM 171+555	Ocurrencia : 07/12/2020 Inicio de Trabajo : 07/12/2020	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO - 7 PEON CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CAMION BARANDA DE 4TN - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COASTER - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1YD3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR CP. ACOSTAMBO KM 171+540 - KM 171+555, SE VIEN REALIZANDO EL RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN BARANDA Y 01 COUSTER, 01 JEFE DE CUADRILLA Y 07 AUXILIARES, ESTO DEBIDO A QUE EL TALUD SUPERIOR SUFRIÓ UNA EROSIÓN POR COLAPSO DE LA CUNETA DE CORONACIÓN, POR LO TANTO EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN HA DISPUESTO LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LA REPOSICIÓN DEL PANÍ DE LA CUNETA PARA EVITAR DAÑOS A LA PLATAFORMA, ESTO PRODUCTO DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL PARCIAL POR SEGURIDAD VIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA Y LA SC).
	-12,576020	-74,689968	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : IZCUCHACA - MAYOCC SECTOR : COSME KM 250+872 - KM 250+882	Ocurrencia : 14/12/2020 Inicio de Trabajo : 14/12/2020	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO - 6 PEON CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	- 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1YD3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CAMION BARANDA DE 4TN- EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO, POR DIA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COASTER - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, MEZCLADOR DE CONCRETO 11PIE3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO, POR DIA	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR COSME KM 250+872, SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS Y CONFORMACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN BARANDA, 01 COUSTER, 01 MEZCLADORA, 01 JEFE DE CUADRILLA Y 06 AUXILIARES, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN UNA LONGITUD DE 10ML APROX., A CONSECUENCIA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE AZOTARON EL SECTOR Y EL TIPO DE MATERIAL ALUVIAL QUE ESTA CONFORMADO EL TALUD INFERIOR, LO QUE ORIGINÓ EL DEBILITAMIENTO, AFECTANDO Y COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD DE LA PLATAFORMA CARRIL DESCENDENTE LADO IZQUIERDO), PONIENDO EN RIESGO EL LIBRE TRANSITO Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, POR ELLO SE DISPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA Y LA SC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 28, diciembre 2020

HORA: 14:35

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-3SD EMP. PE-3S (DV. PAMPAS) - PAMPAS - MARISCAL CÁCERES - CARPAPATA - ABRA INDEPENDENCIA - MILPO - CALLQUI - CHURCASJA - DV. DIVISORIA PAUCARBAMBA - DV. LOCRORJA - CHURCAMPANA - LA MERCED - EMP. PE-3S (MAYOCC)	-12,681485	-74,435969	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPAS I - CHURCAMPANA (TRAMO VIII) SECTOR : PATACANCHA KM 147+250 - KM 147+265	Ocurrencia : 28/12/2020 Inicio de Trabajo : 28/12/2020	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO - 6 PEON CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	- 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58HP 1YD3- EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR HORA - 1 CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE 6X4, 15M3-EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR HORA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COASTER-EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMION BARANDA DE 4TN - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES MEZCLADOR DE CONCRETO 11 PIE3-EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR PATACANCHA, EN EL KM 147+250, SE INICIA LA ATENCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA DE UNA LONGITUD DE 15 METROS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 COUSTER, 01 JEFE DE CUADRILLA Y 06 AUXILIARES, HOY SE VIENE EXTRAYENDO Y ACOPIANDO LA PIEDRA PARA LA CONFORMACION DEL MURO DEL MURO DE MAMPOSTERIA, ESTO DEBIDO A LA EROSION DE LA PLATAFORMA A CONSECUENCIA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN EL SECTOR Y EL TIPO DE MATERIAL ALUVIAL QUE ESTA CONFORMADO EL TALUD INFERIOR, LO QUE ORIGINO EL DEBILITAMIENTO, AFECTANDO Y COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD DE LA PLATAFORMA, PONIENDO EN RIESGO EL LIBRE TRANSITO Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, POR ELLO SE DISPUSO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO. SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA Y LA SC)
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-16,323588	-73,339219	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ATICO - OCOÑA SECTOR : CERRO DE ARENAS KM 740+568 - KM 741+720	Ocurrencia : 07/12/2020 Inicio de Trabajo : 07/12/2020	- 2 PEON Control temporal de tránsito	- 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS Retroexcavadora 58 hp 1 yd3 - 1 CARGADOR FRONTAL Cargador sobre llantas 125 -155 hp 3 y3 - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS Excavadora sobre Oruga 115 - 165 hp	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR CERRO DE ARENAS KM 740+568 - KM 741+720, SE VIENE REALIZANDO LA DESCOLMATACIÓN DE LA PARTE POSTERIOR DEL MURO DE RETENCION, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA S/O, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA COLMATACIÓN DEL MURO DONDE CONSTANTEMENTE SE PRODUCEN ARENAMIENTOS QUE OCUPAN 1 CARRIL COMPLETO Y PARTE DEL 2DO CARRIL, PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO DE LA VÍA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA DESCOLMATACIÓN DEL MURO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.C. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL AREQUIPA Y LA SC)
TACNA-MOQUEGUA								
RUTA NACIONAL PE-40 EMP. PE-1S (TACNA) - PACHÍA - PALCA - ALTO PERÚ - ROSASPATA (PE-40 A) - ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE)	-18,028219	-70,250982	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TACNA - PALCA SECTOR : TACNA KM 2+330 - KM 2+330	Ocurrencia : 16/12/2020 Inicio de Trabajo : 16/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 5 PERSONAL DE TERCEROS EPS TACNA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES EQUIPO COMPACTADOR EPS	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR TACNA KM 2+330 - KM 2+330 (ÓVALO CUZCO EN LA CARRETERA NACIONAL PE-40, ZONA URBANA DE TACNA) SE HA REALIZADO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO (DESAGÜE), ASI COMO EL RELLENO DE LA BASE CON MATERIAL GRANULAR, ESTANDO A LA ESPERA DE LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA (PARCHADO), ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE SUSCITADO EL 16/12. SE CUENTA CON PERSONAL OBRERO DE LA EPS TACNA, TRABAJOS REALIZADOS POR LA EPS TACNA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD ZONAL XVI DE PROVIAS NACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA COLAPSADA Y DEL TRANSITO. SE VIENE RECUPERANDO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA ZONA AFECTADA, ESTANDO PARCIALMENTE RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
PUNO								
	-14,256055	-69,168742	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUIQUIRA - PUTINA PUNCO SECTOR : YANAHUAYA KM 292+500 - KM 292+530	Ocurrencia : 02/12/2020 Inicio de Trabajo : 02/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL TECNICO SERVICIOS	- 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS ALQUILER DE MUNICIPALIDAD DE YANAHUAYA	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR YANAHUAYA KM 292+500 - KM 292+530, CONTINUA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE YANAHUAYA Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII - PUNO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV. HUANCAÑE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCU - ABRA TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCO (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONCUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	-14,131001	-69,069752	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN JUAN DEL ORO - PUTINA PUNCO SECTOR : SANTO TOMÁS KM 321+943 - KM 321+958	Ocurrencia : 15/12/2020 Inicio de Trabajo : 15/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL TECNICO SERVICIOS	- 1 CAMION VOLQUETE PYMES	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR SANTO TOMAS KM 321+943 - KM 321+958, SE ACONDICIONADO EL PASE VEHICULAR EN FORMA RESTRINGIDA, LA SECCIÓN DE LA VÍA ES BASTANTE ESTRECHO Y PELIGROSO POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO, ESTO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA QUE SIGUIEN EROSIONANDO EL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-14,072305	-68,970453	DERRUMBE TRANSITO INTERRUPTO	TRAMO : PUTINA PUNCO - ALTO AZATA SECTOR : ARCOPUNCO KM 340+000 - KM 340+060	Ocurrencia : 15/12/2020 Inicio de Trabajo : 15/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 2 PERSONAL TECNICO SERVICIOS	- 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS ALQUILER DE MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR ARCOPUNCO KM 340+000 - KM 340+060, DESDE EL DIA 21/12/2020, SE HA PRESENTADO DERRUMBE DE GRANDES MAGNITUDES, INTERRUPTIENDO EL TRANSITO, LA ZONA ES DE UNA TOPOGRAFIA MUY ACCIDENTADA EN UNA LONGITUD DE 60 M, NO SE PUEDE LIMPIAR LA ZONA POR FALTA DE MAQUINARIA Y ACTUALMENTE SIGUE PRODUCIENDOSE EL DERRUMBE, ESPERANDO APOYO DE 01 EXCAVADORA DE TERCEROS POR ALQUILER, ESTA VÍA A SIDO AFECTADA POR DERRUMBES CONSIDERABLES EN ZONA CON BASTANTE PENDIENTE, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, ACTUALMENTE NO SE PUEDE REALIZAR NINGUNTRABAJO POR QUE EL DERRUMBE SIGUE CAYENDO, ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE CESE EL DERRUMBE PARA PODER INTERVENIR CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 28, diciembre 2020

HORA: 14:35

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34P EMP. PE-34 H (SAN JOSÉ) - MASSIAPO - ISULLUMA - BOCA LIMBANI - PTA. CARRETERA	-14,131708	-69,276590	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. SAN JOSÉ - MASSIAPO (TRAMO 1) SECTOR : PILCOPATA KM 6+140 - KM 6+420	Ocurrencia : 05/10/2020 Inicio de Trabajo : 05/10/2020	- 12 PERSONAL DEL CONCESIONARIO	- 3 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS - 2 CARGADOR FRONTAL - 2 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR PILCOPATA KM 06+140 – KM 06+420, CONTINÚA EL CORTE Y CONFORMACIÓN DE BANQUETAS PARA LOGRAR LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD SUPERIOR, ASIMISMO SE CONTINÚA CON LA SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE DEFENSA RIBERENA COMO PARTE DEL ACONDICIONAMIENTO DEL DME, SE VIENE TRABAJANDO CON 03 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 02 CARGADOR FRONTAL, 01 RETROEXCAVADORA, 02 VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE MAYOR E INESTABILIDAD DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS PRECIPITACIONES CONSTANTES PROPIAS DE LA TEMPORADA EL CUAL VIENE DEBILITANDO EL TALUD SUPERIOR CAUSANDO INESTABILIDAD Y COMO CONSECUENCIA EL DESLIZAMIENTO DEL MISMO. EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 67. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CONSERVADOR PUNO I Y LA SC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCACHA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-14,183918	-71,359017	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE COMBAPATA - SICUANI SECTOR : SAN PEDRO KM 1095+100 - KM 1096+200	Ocurrencia : 28/12/2020 Inicio de Trabajo : 28/12/2020	- 0 NO SE REQUIERE	- 0 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR SAN PEDRO KM 1095+200 AL KM 1096+100, SE PRODUJO UN PARO AGRARIO POR MOTIVOS DE EXIGIR MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO A LOS TRABAJADORES AGRARIOS, NO SE CUENTA CON EQUIPOS NI MANO DE OBRA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL XVII CUSCO-APURIMAC)
RUTA NACIONAL PE-3SY EMP. PE-3S F (PTE. ISURAY) - MARA - PTE. SAYHUA - CCAPACMARCA - MUYUORCCO - YAVI YAVI - TIENDAYOC - HUINCHO - VELILLE - EMP. PE-3S G (VELILLE – VÍA DE EVITAMIENTO)	-14,508712	-71,880423	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : CORREDOR MINERO APURIMAC - CUSCO - AREQUIPA (VELILLE) SECTOR : VELILLE KM 155+000 - KM 157+000	Ocurrencia : 17/12/2020 Inicio de Trabajo : 18/12/2020	- 0 NO SE REQUIERE	- 0 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 28/12/2020 SECTOR VELILLE KM 155+000 - KM 157+000, VÍA BLOQUEADA POR PARALIZACIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE VELILLE, EXIGEN CUMPLIMIENTO DE PROMESAS A LA MINERA LAS BAMBAS, POR EL MOMENTO EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA INTERRUPTIDO. CARRETERA A CARGO DE LA MINERA MEDIANTE CONVENIO, SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC POR ADMINISTRACION DIRECTA.

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	2
TRANSITO RESTRINGIDO	16
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	2
TRANSITO RESTRINGIDO	27
TRANSITO NORMAL	1