





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	003	17 - 05 - 2024	SELVA ALEGRE - LA CALZADA	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

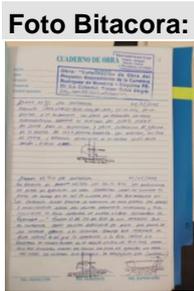


[Ver imagen completa](#)

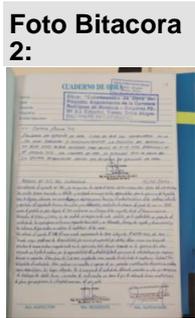


[Ver imagen completa](#)

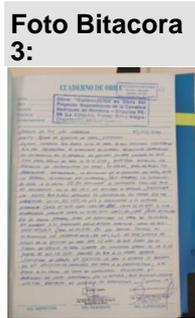

[Ver imagen completa](#)

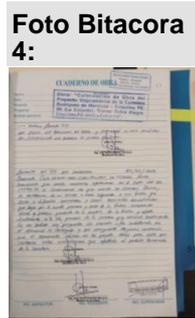

[Ver imagen completa](#)

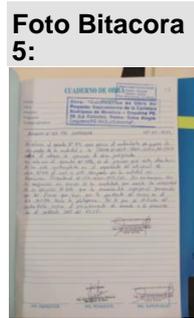

[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0003-2024  
 CONTRATO DE OBRA: No. 031-2022-MTC/20.2 CON PRECIOS DE AGOSTO DE 2021  
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU  
 OBRA: SALDO DE OBRA: "CULMINACION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE - EMPALME PE-5N (LA CALZADA)  
 MONTO DE LA OBRA: S/44'873,763.87 PLAZO DE EJECUCION: 190 DIAS CALENDARIO  
 SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR ALEGRE LA CALZADA (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU y GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C.)  
 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 01-2022-MTC/20.2 FECHA: 19-01-2022  
 MONTO SUPERVISION: 3,799,999.63 -Mediante OFICIO N° 905 - 2024-MTC/20.9 de fecha 23 de abril de 2024, la Entidad comunica el reinicio de ejecución de obra a partir del 22 de abril de 2024 LA OBRA ACTUALMENTE ESTA EN ACTIVIDAD DESDE 22-04-2024  
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION  
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA OBRA DESDE KM. 0+000 AL KM. 27+420



**Conclusiones:**

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Supervisión. Hoy se ha logrado acceso al cuaderno de obra donde la anotación mas importante desde el reinicio de la obra de fecha 01-05-2024 al día 07-05-2024 es el siguiente:

ASIENTO No. 716 DEL SUPERVISOR: DE FECHA 05-05-2024

En relación al asiento 714 del contratista se espera la respuesta de la Entidad a la carta No. 0019-2024-CCEC/RO-JDSH sobre el atraso de ejecución de obra justificada. En relación al asiento 715 , es de presisar que esta alcantarilla ha sido contenplada en el expediente técnico del adicional de obra No. 4 el cual ha sido denegado por la Entidad, sin embargo con la verificación en campo se ha constatado que existe la necesidad de su ejecución debido que la escorrentia superficial generado por las lluvias que baja por la pendiente del acceso en el Km. 19+941 hacia la plataforma. Por lo que se solicita al Contratista iniciar el procedimiento de acuerdo a lo previsto en el artículo 205 del RLCE.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO: SE HA TRAMITADO Y APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO No. 3 ( POR 16 DIAS ) , No. 4 ( POR 19 DIAS ) , No. 5 ( POR 43 DIAS ) Y No. 14 ( POR 32 DIAS ) , HAN SIDO IMPROCEDENTES LOS TRAMITES DE AMPLIACION DE PLAZO No. 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,23,24,25 Y 26, ADEMÁS NO FUE APROBADO POR SUPERVISION Y ESTÁ EN REVISIÓN DE LA ENTIDAD LA AMPLIACION DE PLAZO No. 21,22,27,28 Y 29. Cabe precisar que, a través de las Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas – JRD, se otorgó a favor del Contratista la siguiente cantidad de días: CONTROVERSIAS No. 3 ( AMPLIACION DE PLAZO No. 6 ) ( POR 17 DIAS ) CONTROVERSIAS No. 4 ( AMPLIACION DE PLAZO No. 7 Y 8 ) ( POR 19 Y 20 DIAS); CONTROVERSIAS No. 6 ( AMPLIACION DE PLAZO No. 12 ) ( POR 51 DIAS ) Y CONTROVERSIAS No. 7 ( AMPLIACION DE PLAZO No. 17 ) ( POR 04 DIAS ) ( SOLO TIENE APROBADO UNA PRORROGA HASTA EL 06-12-2023) SIN EMBARGO LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISION CONTINUAN TRABAJANDO)

2) ADICIONALES DE OBRAS: SE HA TRAMITADO Y APROBADO ADICIONAL No. 2 APROVADO SEGUN RD No. 004-2023-MTC/ 20.9 DE FECHA 11-08-2023 ACTUALMENTE EN EJECUCION

3) MAYORES METRADOS: SE HA TRAMITADO Y AUTORIZADO MAYORES METRADOS ( POR MEJORAMIENTOS DE SUELOS) IMPACTANDO PARTIDAS DE 207.B Y 211.A, MAYORES METRADOS EN DE MEJORAMIENTOS DE SUELOS) IMPACTANDO LAS PARTIDAS 700 DE TRANSPORTE Y 209.A CONFORMACION ( EN EJECUCION) Y MAYOR METRADO No. 3 IMPACTANDO LAS PARTIDAS DE EMBOQUILLADO DE PIEDRA. 503H, 516A Y 519 A. AUN SIN EJECUTARSE.

4) DEDUCTIVOS: SE HA APROBADO UN DEDUCTIVO VINCULANTE No. 2

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: SE UTILIZA BAÑOS PORTATILES TIPO DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL: SE UTILIZA UN CAMION CISTERNA QUE RIEGA 3 VECES AL DIA EN ZONAS URBANAS COMO LABOR ANTIPOLVO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ( ES INSUFICIENTE)

7) RECURSOS OFERTADOS: 2 Excavadoras, 2 cargador frontal, 2 retroexcavadoras , 3 compactadora de rodillo , 3 motoniveladoras, 6 camiones de volteo, 1 camión cisterna, ( equipo de pavimentación , 1 compactadora de rodillo, 1 compactadora de ruedas neumaticas) actualmente sin actividad. día a día se ira incluyendo las maquinarias y equipos que se aprecien en campo.

DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL : Hoy se ha verificado la presencia del personal administrativo de la supervisión como administrador y personal tecnico ,especialista ambiental y de seguridad, los demas se iran verificando dia a dia in situ. ( hasta los momentos no se apreciado mas especialistas ni al jefe de supervision en el sitio de la obra) hoy llego la especialista de produccion

b) MAQUINARIA Y EQUIPOS se ha apreciado 3 camionetas 4x4 para la obra y 3 conductores , 1 estación total , 1 nivel y accesorios hasta los momentos

8) INCIDENTES: Hoy no se tiene información de INCIDENTES

9) PACRI: hasta los momentos NO SE TIENE INFORMACION DE INTERFERENCIAS

10) ARQUEOLOGÍA: HASTA LOS MOMENTOS NO HAY INFORMACION

11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es nublado en horas de la mañana, sin presencia de lluvias y soleado en horas de la tarde .Hasta ahora con la ultima valorización del mes de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA.

Actualmente la obra se encuentra en ACTIVIDAD a pesar de no tener ampliacion de plazo.

Es importante señalar que desde el inicio de las actividades de monitoreo NO se cuenta con servicio de movilidad (CAMIONETA) alquilada permanente por PROVIAS NACIONAL LIMA . Hecho que ocasiona generalmente contar con el apoyo de la Supervisión para poder estar en Campo, estar en los sitios donde disponga la supervisión ( SE REQUIERE URGENTE ATENCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS PUESTO QUE EXISTE MUCHAS LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES

**Recomendaciones:**

Se recomienda al contratista terminar las actividades de mejoramientos, construcción de sub base y base granular, obras de arte, marcas en el pavimento y readecuación de los DMEs.

Se recomienda a la Supervisión y Contratista la elaboración de un cuadro resumen de las actividades pendientes por ejecutar de la obra.

Se recomienda a la Contratista incrementar los rendimientos de trabajo, colocando mas maquinarias y equipos y personal.

Se recomienda a la Supervisión la entrega al especialista de seguimiento de la Entidad, del cronograma de permanencia del personal especialista, técnico y administrativo,

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta alquilada) para al monitor de campo, para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. en cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO CAS . A la fecha NO hay Camioneta permanente, ni provisional ,ES COMPLETAMENTE NECESARIO TENER UNA MOVILIDAD PARA LA,PLANIFICACION DE ACTIVIDADES Y EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES

**Auditoria Fecha De Creación:**

17-05-2024

**Auditoria Fecha De Edición:**

19-05-2024



## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

17-05-2024

**Actividades:**

POBLADO DE SORITOR  
VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION: RECURSOS DE LA SUPERVISION:  
RECURSOS DE LA SUPERVISION ( PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :


En el poblado de Soritor se realiza visita de seguimiento y monitoreo a los recursos de la supervisión de la vía la calzada- selva alegre, donde se verifica los recursos la supervisión, donde se aprecia a la Ing. Maria Pisco, Ruth Carranza, secretaria, y Narcizo Javier Fernandex Torres, administrador de la supervisión realizando actividades de oficina.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

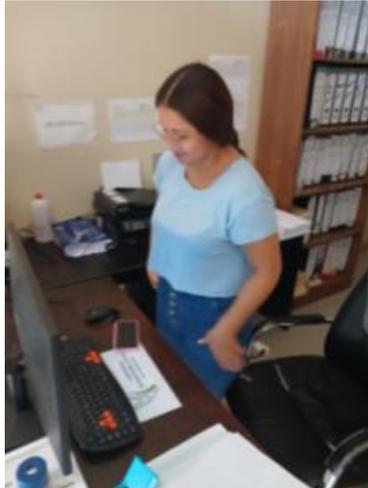

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-05-2024

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De

### Fotografía:

17-05-2024

### Actividades:

POBLADO DE SORITOR

VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION: RECURSOS DE LA SUPERVISION: ( VEHICULO)

### CDescripcion

:

En el poblado de Soritor se realiza visita de seguimiento y monitoreo a los recursos de la supervisión de la vía la calzada- selva alegre, donde se verifica un vehículo de la supervisión, placa BMO-855 COLOR GRIS conducido por Jorge Luis Salazar Rios se aprecia que si tiene extintor, y conos ( se observa que el extintor esta con candado, siendo dificil su utilización en caso de emergencia) si tiene protección anti vuelco, tiene botiquín de primeros auxilios

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-05-2024



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

17-05-2024

### Actividades:

PROGRESIVAS KM. 10+500 AL KM. 10+580

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN LA VIA LA CALZADA - SELVA ALEGRE: EXCAVACION Y RELLENO PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CUNETAS RECTANGULARES

### CDescripcion :

En las progresivas Km. 10+500 a Km. 10+580 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza visita a la vía, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se aprecia que se ha realizado la excavación en el sector y se rellena para la construcción de veredas y cunetas rectangulares en el lado izquierda de la vía

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-05-2024

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

17-05-2024

### Actividades:

PROGRESIVAS KM. 10+900 AL KM. 11+660

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN LA VIA LA CALZADA-  
SELVA ALEGRE: CONSTRUCCION DE CUNETAS RECTANGULARES

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

En las progresivas Km. 10+900 a Km. 11+660 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza visita a la vía, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se aprecia que se estan construyendo cunetas rectangulares en el lado izquierdo de la vía. donde labora 1capataz y 16 peones

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-05-2024

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

17-05-2024

### Actividades:

PROGRESIVAS KM. 11+240 AL KM. 11+280

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN LA VIA LA CALZADA  
- SELVA ALEGRE: CONSTRUCCION DE CUNETAS RECTANGULARES

### CDescripcion :

En las progresivas Km. 11+240 a Km. 11+280 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza visita a la vía, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se aprecia que se han construido cunetas rectangulares en ambos lados de la vía. Actualmente continúan con la construcción de cunetas en el lado izquierdo de la vía, trabajan 1 capataz y 16 obreros.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-05-2024

5



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

17-05-2024

**Actividades:**

PROGRESIVAS KM. 11+280 AL KM. 11+360  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN LA VIA LA CALZADA - SELVA ALEGRE: CONSTRUCCION DE CUNETAS RECTANGULARES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En las progresivas Km. 11+280 a Km. 11+360 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza visita a la vía, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se aprecia que se han construido cunetas rectangulares en ambos lados de la vía. Actualmente continúan con la construcción de cunetas en el lado izquierdo de la vía, trabajan 1 capataz y 16 obreros

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-05-2024



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

17-05-2024

### Actividades:

PROGRESIVAS KM. 11+300 AL KM. 11+360

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN LA VIA LA CALZADA  
- SELVA ALEGRE: CONSTRUCCION DE CUNETAS RECTANGULARES

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

En las progresivas Km. 11+300 a Km. 11+360 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza visita a la vía, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se aprecia que se han construido cunetas rectangulares en ambos lados de la vía. Actualmente continúan con la construcción de cunetas en el lado izquierdo de la vía, trabajan 1 capataz y 16 obreros, se aprecia que se ha realizado la excavación, solado, encofrado y refuerzo metálico.

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-05-2024



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De

### Fotografía:

17-05-2024

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 11+840

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN LA VIA LA CALZADA  
- SELVA ALEGRE: CONSTRUCCION DE RELLENO Y ESPOLON

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

En la progresiva Km. 11+840 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza nuevamente visita a la vía, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se aprecia que el punto bajo ha sido rellenado, en donde en el sector donde la Contratista ha construido un espolon y realizado un relleno de rocas tipo canto rodado previamente, actualmente con este relleno realizado ya pueden circular todo tipo de vehículos.

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-05-2024



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

17-05-2024

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 12+960 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN LA VIA LA CALZADA - SELVA ALEGRE: EXCAVACION EN ACCESOS

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

En la progresiva Km. 12+960 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza nuevamente visita a la vía, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se aprecia que se esta realizando la excavaci+on en la zona de acceso para realizar mejoramientos.

9

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-05-2024



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

17-05-2024

**Actividades:**

SECTOR SAN MARCOS  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DE LA VIA LA CALZADA - SELVA ALEGRE: CANTERA BELEN

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En el sector San marcos se realiza visita de seguimiento y monitoreo al 'área auxiliar ( cantera belén) del tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza visita, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se recorre la áreas de la cantera belén y se aprecia la utilización de dos excavadoras de oruga y 5 camiones de volteo que estan realizando la carga y transporte hacia de material hacia la chancadora.

10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-05-2024



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografía:**

17-05-2024

**Actividades:**

SECTOR SAN MARCOS  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DE LA VIA LA CALZADA - SELVA ALEGRE: CANTERA BELEN Y CHANCADORA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En el sector San marcos se realiza visita de seguimiento y monitoreo al 'área auxiliar ( cantera belén) del tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza visita, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se recorre la áreas de la chancadora se aprecia la utilización de dos Cargadores frontales y 5 camiones de volteo que estan realizando la carga y transporte desde la cantera hacia el área de la chancadora. ubicado como a 800 metros

11

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-05-2024



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

17-05-2024

**Actividades:**

SECTOR SAN MARCOS  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DE LA VIA LA CALZADA - SELVA ALEGRE: CANTERA BELEN Y CHANCADORA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En el sector San marcos se realiza visita de seguimiento y monitoreo al 'área auxiliar ( cantera belén) del tramo de vía la Calzada - Selva alegre, se realiza visita, acompañado con el especialista ambiental y de seguridad de la supervisión, donde se recorre la áreas de la chancadora se aprecia la utilización de dos Cargadores frontales y 5 camiones de volteo que estan realizando la carga y transporte desde la cantera hacia el área de la chancadora. ubicado como a 800 metros. En la chancadora laboran 4 peones, 2 operadores de cargador frontal y un ing. asistente de producción, se trabaja en dos turnos de 8 horas , actualmente se ha producido 2000 m3 de material para base granular.

12

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-05-2024



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

17-05-2024

**Actividades:**

POBLADO DE SORITOR  
VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION: RECURSOS DE LA SUPERVISION:  
RECURSOS DE LA SUPERVISION ( PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En el poblado de Soritor se realiza visita de seguimiento y monitoreo a los recursos de la supervisión de la vía la calzada- selva alegre, donde se verifica los recursos la supervisión, donde se aprecia a la Ing. Rocio Robles, especialista de producción y el ingeniero nicolas Diaz especialista ambiental y personal técnico de la supervisión realizando actividades de oficina.

13

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-05-2024