



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 181
Fecha Informe: 17-09-2019
Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:

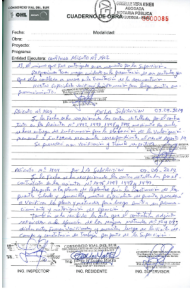


Foto Bitacora 2:

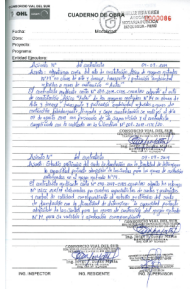


Foto Bitacora 3:

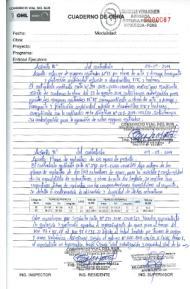


Foto Bitacora 4:

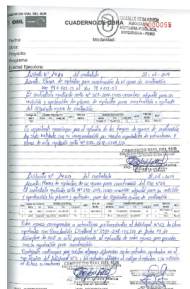


Foto Bitacora 5:


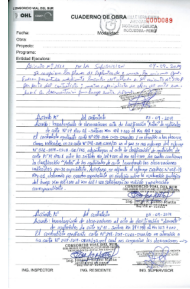


Foto Bitacora 6:

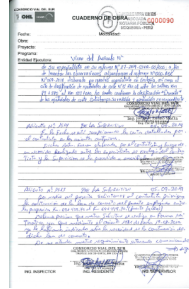

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Se ha tomado conocimiento que de las actividades de reconstrucción que se vienen realizando en las diferentes alcantarillas (cabezal de ingreso y salida) estas quedaran a nivel banquetas o enrocados realizados con material seleccionado en la mayoría de los casos proveniente de las Cantera Pachas, Amata y del DME ubicado en el km 128+080 aproximadamente, siendo que a la fecha no contarían con la autorización para desarrollar los emboquillados correspondientes.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 16.09.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

Se sugiere que a través de la Supervisión de obra pudieran evaluar la necesidad y/o viabilidad de construcción de emboquillados en el ingreso y salida de las alcantarillas ya sean estos procedentes de ejecución contractual o reconstrucción a fin de garantizar la calidad y durabilidad de dichas obras en el tiempo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:
Construcción de Puesto Moro Moro: Relleno en estribos

CDescripcion_____:

De las actividades que se desarrollan en la construcción del puente Moro Moro, se aprecia la colocación de material de filtro (piedra seleccionada de la cantera ubicada en el km 84+450 aproximadamente), en ambos estribos., como parte del rellenos a realizarse.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:

Obras de arte: Excavación para muro de contención ubicado entre los kms 63+455 @ 63+465 aproximadamente.

CDescripcion_____:

Con el apoyo de una excavadora sobre orugas se viene realizando la excavación para muro de contención ubicado entre los kms 63+455 @ 63+465 aproximadamente, el material producto de la excavación en su mayoría botonería) viene siendo acopiada a un lado de la vía.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2019

Actividades:

Obras de arte: Construcción de badén ubicado entre los kms 62+236 @ 62+266 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De las actividades de construcción de badén ubicado entre los kms 62+236 @ 62+266 aproximadamente se aprecia el encofrado, armado de acero y colocación de dowells. Dichas actividades vienen siendo supervisadas por personal de campo de la Supervisión de obra y realizadas por la Sub Contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-09-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:

Reconstrucción: Limpieza y encauzamiento en cabezal de ingreso y construcción de banquetas en cabezal de salida en alcantarilla ubicada en el km 58+884 y reparación en zonas socavadas de plataforma en 58+875 aproximadamente.

CDescripcion_____:

Se realiza la limpieza y encauzamiento en cabezal de ingreso de alcantarilla con el apoyo además de un rodillo y una motoniveladora.

El proceso de reconstrucción del cabezal de salida de la alcantarilla se desarrolla mediante banquetas (relleno compactado) con material de la cantera Pachas.

La reparación en zonas socavadas de plataforma se realiza con material de la cantera Pachas.

Los controles de calidad los realiza personal de campo del Consorcio Contratista – CVDS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:
Reconstrucción: Limpieza y encauzamiento en cabezal de ingreso y construcción de banquetas en cabezal de salida en alcantarilla ubicada en el km 46+628 aproximadamente.

CDescripcion _____:
Se realizó la limpieza y encauzamiento en el cabezal de ingreso de la alcantarilla.
Se realiza la limpieza y encauzamiento en el cabezal de salida de la alcantarilla además de actividades previas a la calzadura en zonas socavadas.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:

Reconstrucción: Limpieza y construcción de banquetas en cabezal de salida en alcantarilla ubicada en el km 46+282 aproximadamente.

CDescripcion_____:

La limpieza de material acumulado en el cabezal de salida se realiza con el apoyo de una retroexcavadora. Del mismo modo se vienen conformando banquetas para la protección del cabezal de salida mediante enrocado.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019



Fotos: