



PLANTA  
Esc. : 1/125

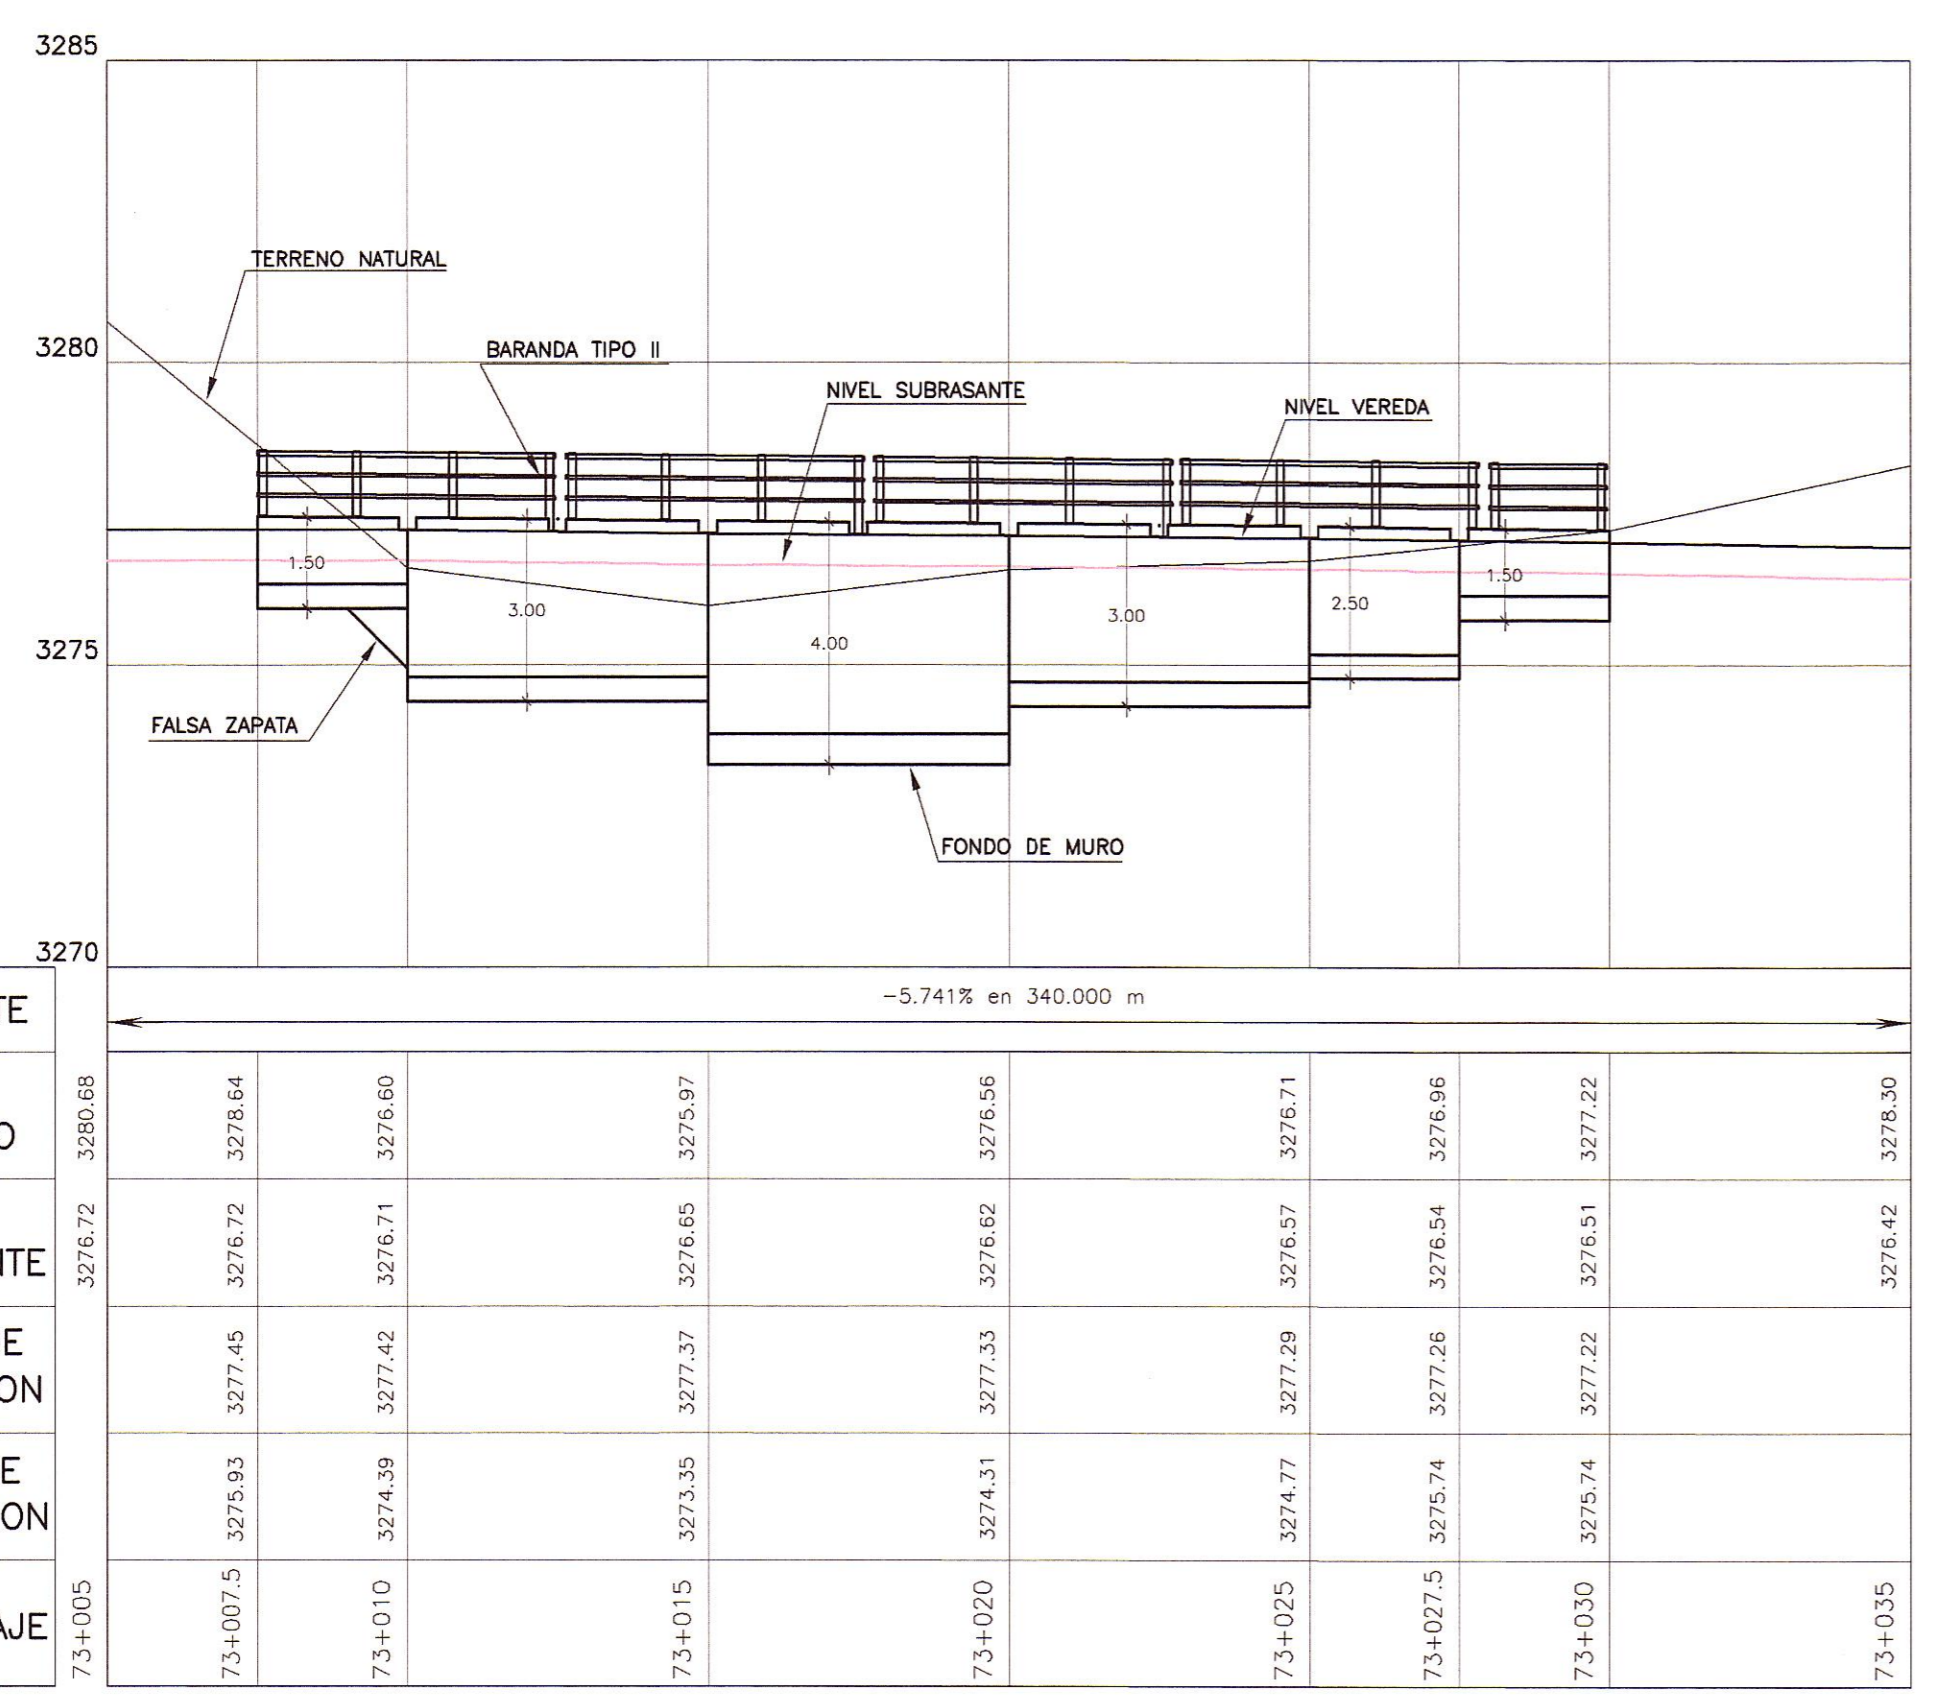

PERFIL LONGITUDINAL  
Esc. : H=1/125  
V=1/125

PENDIENTE	-5.741% en 340.000 m									
COTA TERRENO	3280.66	3278.64	3276.60	3275.97	3276.56	3276.71	3276.96	3277.22	3278.30	
COTA SUBRASANTE	3276.72	3276.72	3276.71	3276.65	3276.62	3276.57	3276.54	3276.51	3276.42	3278.30
COTA DE CORONACION	3277.45	3277.42	3277.42	3277.37	3277.33	3277.29	3277.26	3277.22	3277.22	
COTA DE CIMENTACION	3275.93	3274.39	3273.35	3273.37	3274.31	3274.77	3275.74	3275.74	3276.42	
KILOMETRAJE	73+007.5	73+010	73+015	73+020	73+025	73+027.5	73+030	73+035		

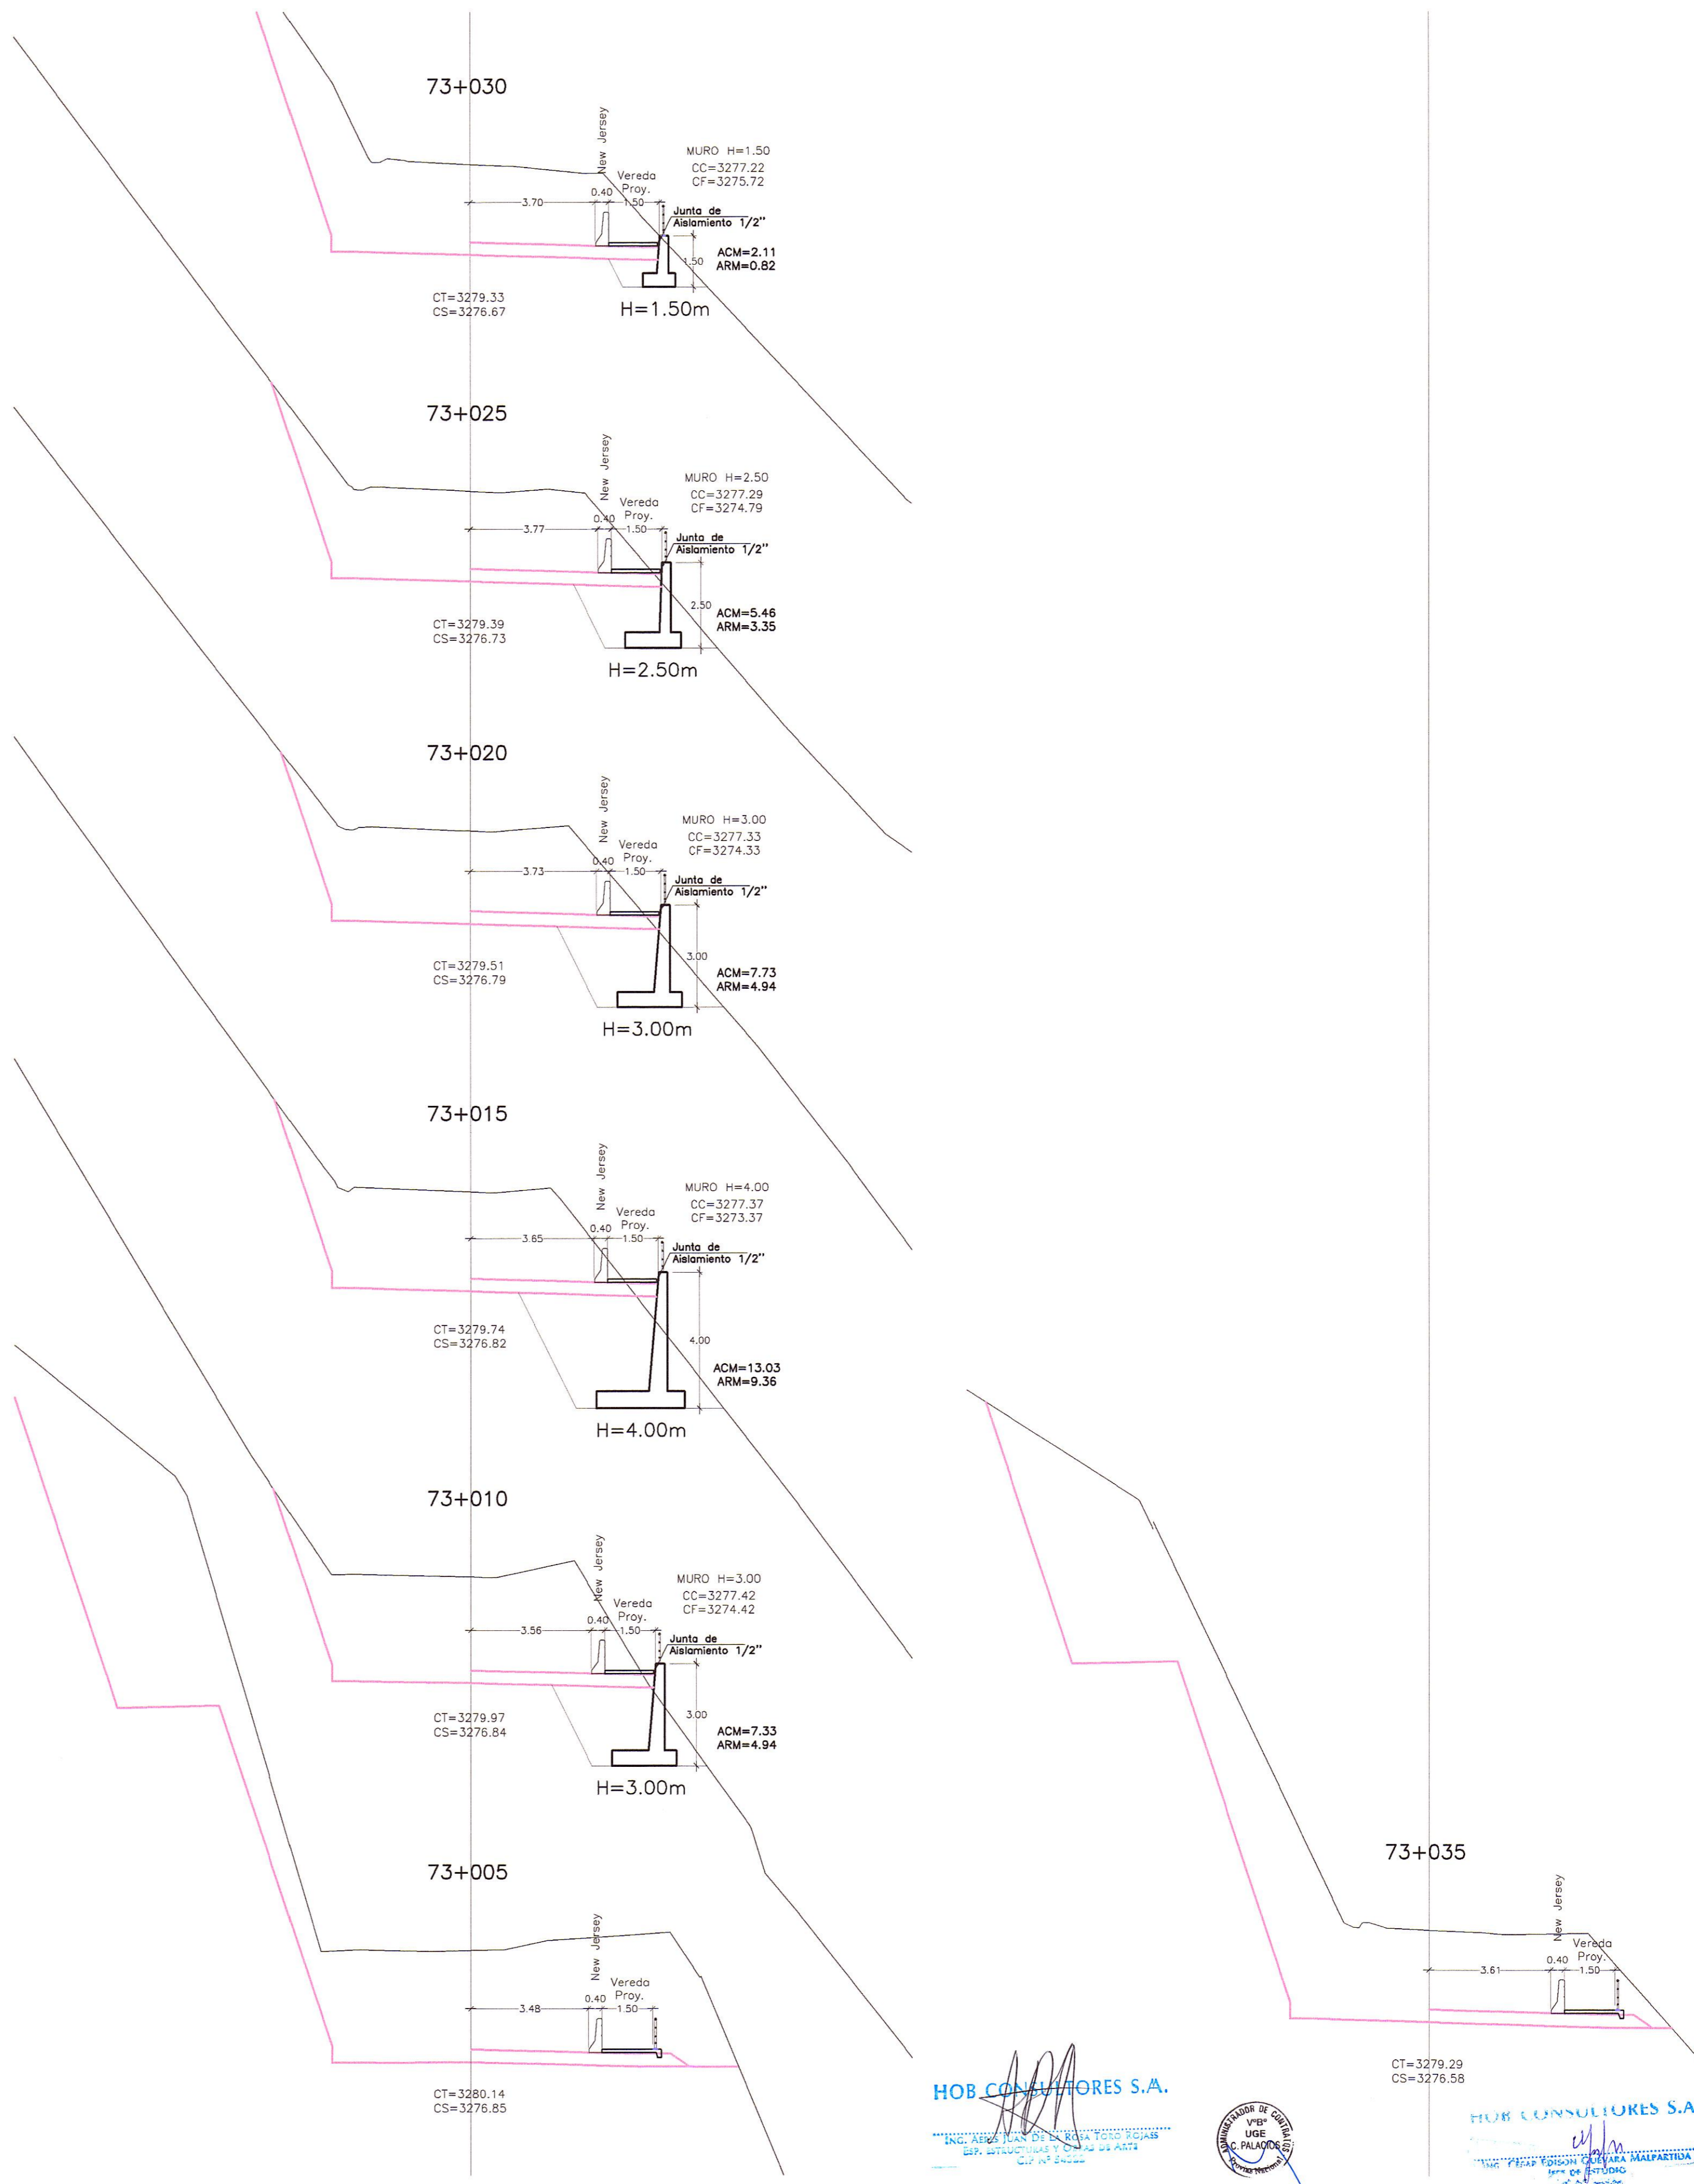

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- CC= COTA CORONA MURO
- CF= COTA FONDO MURO

HOB CONSULTORES S.A.

HOB CONSULTORES S.A.

PERÚ  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Proviás Nacional

Compañía de Minas Buena Ventura

HOB  
HOB CONSULTORES S.A.  
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERÚ  
TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324  
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
Especialista: ING. AERLS DE LA ROSA TORO  
Revisión:  
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO ARMADO  
KM 73+007.5 - KM 73+030

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
ESCALA FORMATO A1: 1/2000  
ESCALA FORMATO A3: 1/4000  
7341-12-OA-34